



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011610800to061316020212011610600		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان شقایق کوچه لاله ۱							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۰۸:۴۶:۳۲		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۶۶		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۲۲.۲۹		۴۳.۷۱				۱۰.۳۶		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان											
	خلاف جهت جریان				۲۲.۲۹		پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم					
توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۴ ; Structure Score:۰										

 شرکت آبرسانی دریا کار یزد تاسیس ۱۳۸۵	شرکت دریا کار یزد				گزارش استاندارد
					شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...		
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا				
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱				
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان				
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۰۸:۴۶:۳۲	خیابان شایق کوچه لاله ۱	تهران				
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی			
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	۳		A	U			
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی	
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵	
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت	روش بازرسی
B	A	N	D	A	۶۶	۶	۱۳۵۵	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها			
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss						

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲			در / از	تا
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدَمِرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب/تراز آب کدر			۵			
۳	۰۳:۰۷	۱۷.۸۴		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۳:۱۲	۱۷.۹۳		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۵	۰۳:۴۶	۲۱.۱۹		CXI			اتصال جانبی معيوب /انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله			۱۰			
۶	۰۵:۰۵	۲۲.۲۹		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت آب و فاضلاب تهران شرکت دریایار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
شرکت دریایار یزد			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	شماره آدرو پایین دست	061316020212011610800to061316020212011610600	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	
۴۳.۷۱	طول ویدئومتری نشده	۲۲.۲۹	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شاره
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۳:۰۷	۱۷.۸۴	CX	اجرا, / اتصال, حائز, معیوب
۴	۰۳:۱۲	۱۷.۹۳	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبشویه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۵	۰۳:۴۶	۲۱.۱۹	CXI	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال مهاجم-نفوذ به داخل لوله ۱۰
۶	۰۵:۰۵	۲۲.۲۹	.SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011610800to061316020212011610	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	




شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو

موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر

موقعیت ۱۰۰ کد WLT

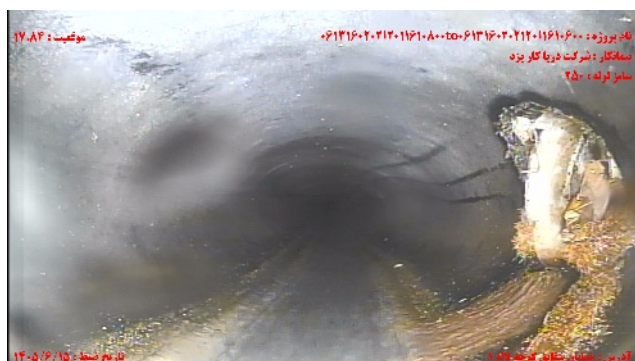

شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

موقعیت ۱۷.۸۴ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد

موقعیت ۱۷.۹۳ کد RM



شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله

موقعیت ۲۱.۱۹ کد CXI



شماره تصویر ۶
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

موقعیت ۲۲.۲۹ کد SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011610800to061316020212011610600	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۰.۳۶	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % ۱۰.۳۶

شیب بر حسب موقعیت

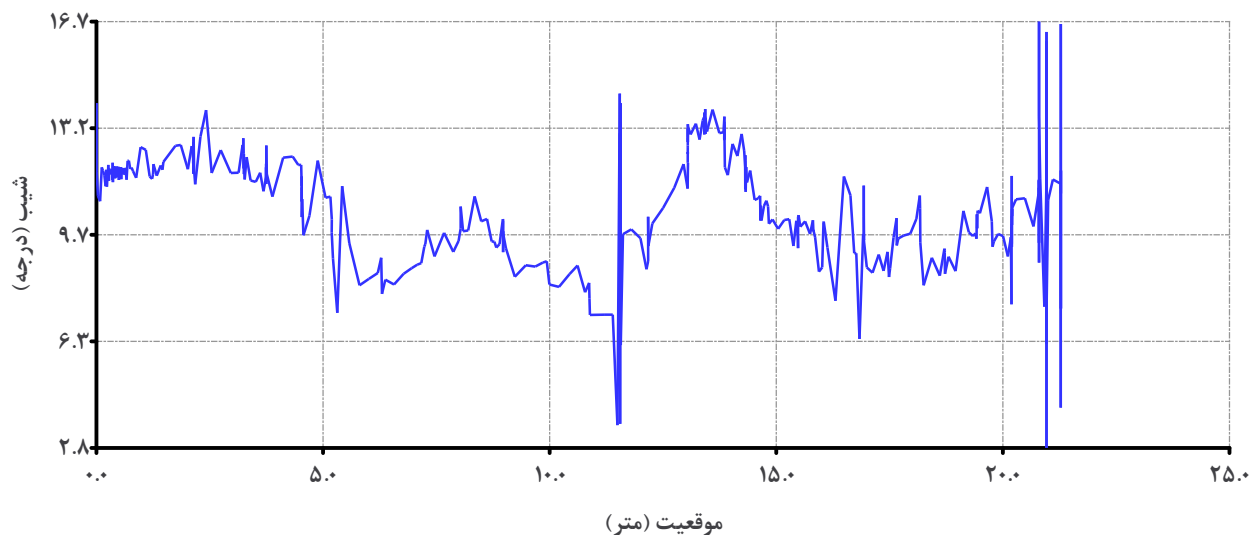

ارتفاع بر حسب موقعیت

