



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011613200to061316020212011604200		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱			
	تهران		تهران		تهران		تهران		۱			
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۵:۰۹:۰۷		بلی	
ویژگی آدَمرو	آدَمرو	شماره مرجع آدَمرو	شماره آدَمرو	عمق آدَمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۴۲۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۴۲۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۴۶		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۵.۱۰		۴۰.۹۰				۷.۶۲		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان		۵.۱۰		پیمایش ناتمام به دلیل نفوذ ریشه					
	توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۲۰ ; Structure Score:۰									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۵:۰۹:۰۷	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۴۲۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۴۶	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲			در / از	تا
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدَمِرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۴۰	۵.۰۵		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۴	۰۰:۴۵	۵.۰۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۵	۰۰:۴۷	۵.۱۱		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۸۰			
۶	۰۰:۵۵	۵.۱۰		.SA			پیمایش ناتمام /پیمایش ناتمام						




گزارش گرافیکی وضعیت شبکه

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام پروژه / شماره گزارش	061316020212011613200to061316020212011604200	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰
جهت حرکت	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	شماره آدمرو بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۴۲۰۰
طول ویدئومتری شده	۵۰.۱۰	طول ویدئومتری نشده	۴۰.۹۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۰:۴۰	۵.۰۵	CX	اجرا ع / اتصال, جانم, معيوب
۴	۰۰:۴۵	۵.۰۸	CX	اجرا ع / اتصال, جانم, معيوب
۵	۰۰:۴۷	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۶	۰۰:۵۵	۵.۱۰	SA	سایر جزئیات / بیمایش, ناتمام
۷	۰۰:۵۷	۵.۱۰	SA	بیمایش, ناتمام
۸	۰۰:۵۸	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۹	۰۰:۵۹	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۰	۰۱:۰۰	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۱	۰۱:۰۱	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۲	۰۱:۰۲	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۳	۰۱:۰۳	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۴	۰۱:۰۴	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۵	۰۱:۰۵	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۶	۰۱:۰۶	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۷	۰۱:۰۷	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۸	۰۱:۰۸	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۱۹	۰۱:۰۹	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۰	۰۱:۱۰	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۱	۰۱:۱۱	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۲	۰۱:۱۲	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۳	۰۱:۱۳	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۴	۰۱:۱۴	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۵	۰۱:۱۵	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۶	۰۱:۱۶	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۷	۰۱:۱۷	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۸	۰۱:۱۸	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۲۹	۰۱:۱۹	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۰	۰۱:۲۰	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۱	۰۱:۲۱	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۲	۰۱:۲۲	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۳	۰۱:۲۳	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۴	۰۱:۲۴	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۵	۰۱:۲۵	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۶	۰۱:۲۶	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۷	۰۱:۲۷	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۸	۰۱:۲۸	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۳۹	۰۱:۲۹	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۰	۰۱:۳۰	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۱	۰۱:۳۱	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۲	۰۱:۳۲	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۳	۰۱:۳۳	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۴	۰۱:۳۴	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۵	۰۱:۳۵	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۶	۰۱:۳۶	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۷	۰۱:۳۷	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۸	۰۱:۳۸	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۴۹	۰۱:۳۹	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۰	۰۱:۴۰	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۱	۰۱:۴۱	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۲	۰۱:۴۲	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۳	۰۱:۴۳	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۴	۰۱:۴۴	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۵	۰۱:۴۵	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۶	۰۱:۴۶	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۷	۰۱:۴۷	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵۸	۰۱:۴۸	۵.۱۱	RM	سرویس دهی, / نفوذ, ریشه
۵				

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011613200to061316020212011604	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۴۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	

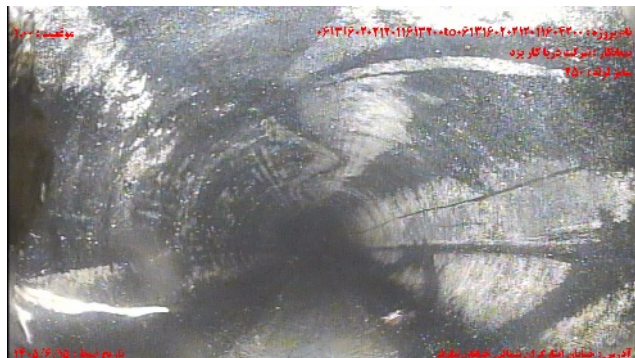

شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو

موقعیت ۱۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر

موقعیت ۱۰۰ کد WLT



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

موقعیت ۵۰۵ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

موقعیت ۵۰۸ کد CX



شماره تصویر ۵
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهنی سطح مقطع به میزان %

موقعیت ۵۰۱۱ کد RM



شماره تصویر ۶
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

موقعیت ۵۰۱۰ کد .SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۲۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011613200to061316020212011604200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۴۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۷.۶۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۷.۶۲ %

شیب بر حسب موقعیت

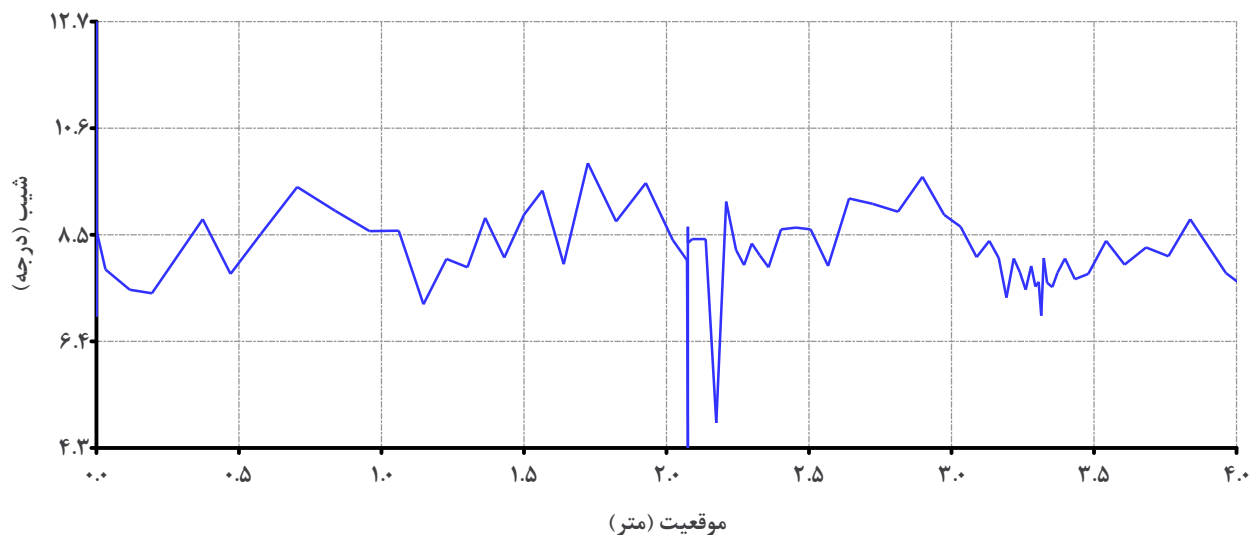

ارتفاع بر حسب موقعیت

